


r-tec

r-tec 380 KONTROL ÜNİTESİ 3 S

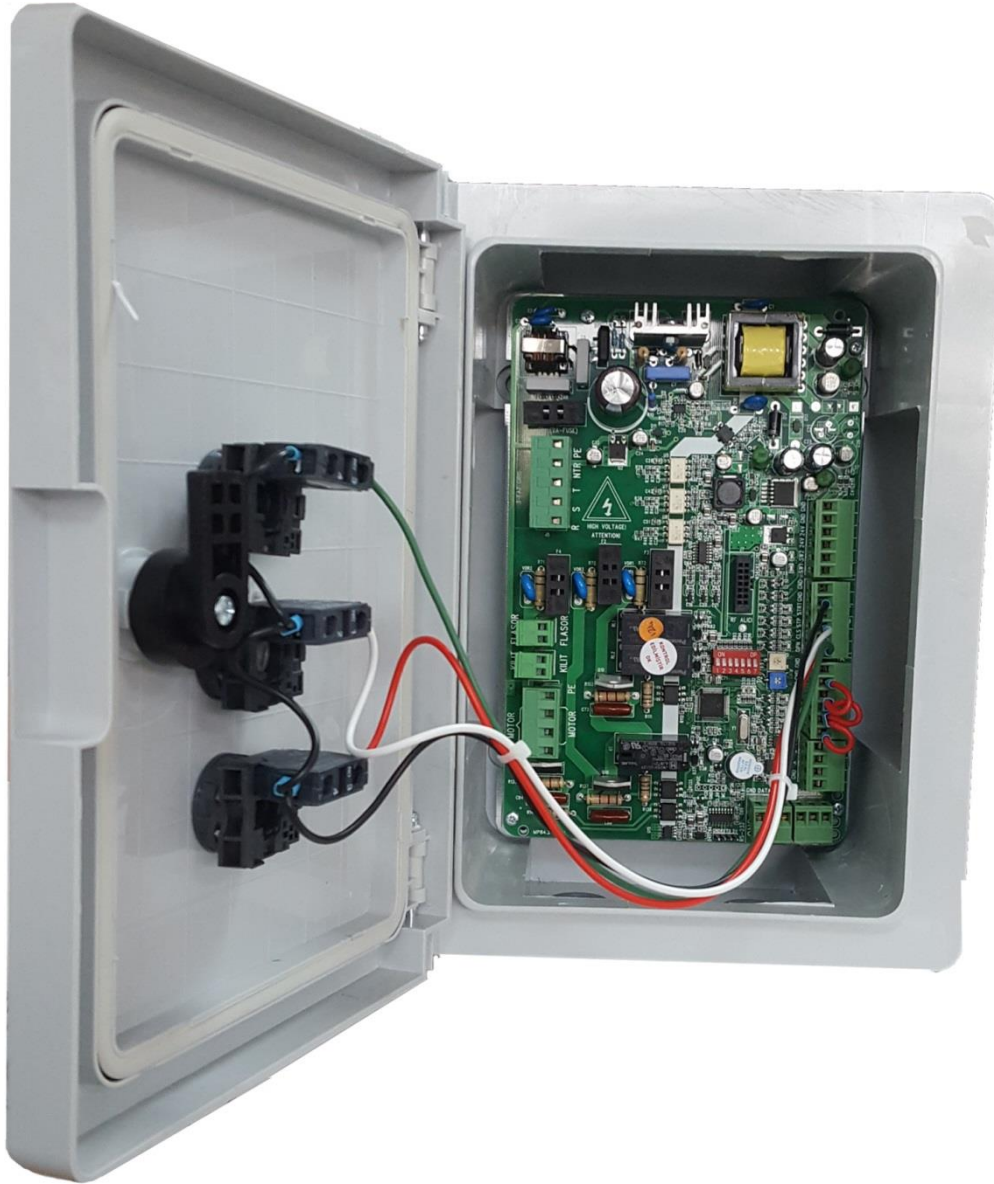

3S

SORU	SEBEP	SONUÇ
Limit tanımlama işlemine başlandığında kapı üst limite doğru az hareket ediyor ve kontrol ünitesinin buzzeri ötüyor.	Encoder Yönünüz ters olabilir.	Encoder yönü ters yöndedir.Encoder yönünü değiştirmek için 1 numaralı dip switchi off ardından tekrar 1 numaralı dip switchi on konumuna alınız.Encoder yönünüz değişmiş olacaktır. Limit tanımlama işlemine devam edebilirsiniz.
Şayet enerji verdiğinizde buzzer ötüyor ve led D30 sarı renkte flaş yapmaya başlıyor ve c78 mavi renkte flaş yapıyor.	Faz sıralamanız yanlıştır.	Faz sıralamanızı değiştirmeniz gerekmektedir.
Şayet enerji verdiğinizde buzzer ötüyor ve led D31 sarı renkte flaş yapmaya başlıyor ve c78 mavi flash yapıyor.	Fazlardan bir tanesi gelmiyor olabilir.	R ve S fazlarından bir tanesi gelmiyor.Faz bağlantınızı kontrol ediniz.Şayet faz bağlantınızda problem yok ise şebeke gerilimini kontrol ediniz.
Şayet enerji verdiğinizde kart üzerinde ledler yanmıyor.	Fazlardan bir tanesi gelmiyor olabilir.	T fazınız gelmiyordur. T faz bağlantınızı kontrol ediniz. Şayet faz bağlantınızda problem yok ise şebeke gerilimini kontrol ediniz.
Kart üzerindeki bütün ledler flash yapıyor.	Nötr hattınız gelmiyor olabilir	Nötr bağlantınızı kontrol ediniz.Şayet nötr bağlantınızda problem yoksa şebeke hattını kontrol ediniz.
Üst limite göndermek için butona bastığınızda kapınız aşağı limite doğru hareket ediyor, Alt limite göndermek için butona bastığınızda kapınız üst limite doğru hareket ediyor.	Motor yönünüz terstir.	Motor yön kablolarını yer değiştiriniz.